


# MK31 系列传感器

- 特点：极佳的低功耗操作，拨片的间隙正好在中间，居中对齐，圆角，卷带包装，J形引脚，鸥翼状
- 应用范围：开/关控制切换，位置检测，破坏开关，开关元件及其他
- 市场：仪表，家电，医疗，安全，电信及其他

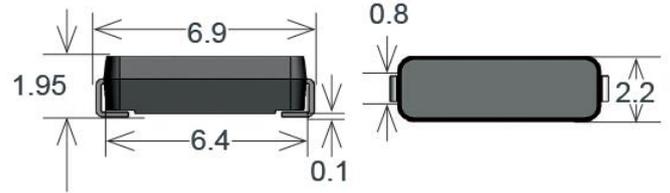

产品描述: MK31-X-0

磁灵敏度

B

引脚设计

2, 3

客户选择	切换模式	单位
触点参数	04	
额定功率(最大值) V&A 的任何直流组合不得超过其各自的最大值	3	W
切换电压(最大值) 直流或峰值交流	30	V
切换电流(最大值) 直流或峰值交流	0.3	A
承载电流(最大值) 直流或峰值交流	0.5	A
触点电阻(最大值) @ 0.5V & 50mA	200	mOhm
击穿电压(最小值) 根据 EN60255-5	100	VDC
工作时间(最大) Incl. 弹跳; 以W测量/ 标称电压	0.2	ms
释放时间(最大) 无线圈激活下测量	0.15	ms
绝缘电阻(典型值) Rh<45%, 100V 测试电压	10	GOhm
电容(典型值) @ 10kHz 开路开关	0.1	pF

# MK31 系列干簧传感器


## 外壳和引脚规格

外壳材料	矿物填充环氧树脂
外壳颜色	黑
引脚设计 1	用于PCB插槽安装的扁平及直引脚
引脚设计 2	扁平及弯曲SMD引脚
引脚设计 3	J形引脚

## 环境参数

环境参数		单位
抗震(最大值) 11毫秒1/2 正弦波	30	g
耐振(最大值)	20	g
工作温度	-40 to 115	°C
储存温度	-55 to 115	°C
焊接温度(最大值) 最长5秒	260	°C

## 触点类型术语

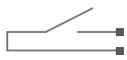A 型	NO = 常开触点 SPST = 单刀单掷	
B 型	NC = 常闭触点 SPST = 单刀单掷	
C 型	转换 SPDT = 单刀双掷	

## 布局

### 顶视图



## 灵敏度术语


灵敏度	A	B	C	D	E	F	G
AT值	05-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40

请注意：本系列数据表上的所有技术规格均指标准产品范围，保留技术进步意义上的修改，仅供一般参考。有关更多特定信息，请查阅根据要求提供的产品数据表。

该系列数据表可能包含技术上的错误或印刷错误，我们会定期更改，这些更改将纳入将来的修订中。

有关数值，最新规格和产品的偏差，请联系您最近的销售办事处。

## MK31 干簧传感器

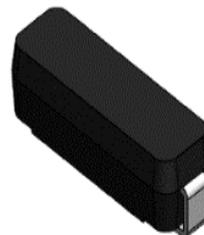

## 处理和组装说明

- 使用恰当的引脚夹紧或散热技术，以防止在焊接过程中受到机械或热应激的影响
- 干簧传感器从大于12英寸（约30.48cm）的高度坠落产生的机械冲击力可能会改变其磁灵敏度甚至损坏传感器
- 回流焊条件符合JEDEC规范J-STD-020D.1

